

# 석면비산측정 결과표

## 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	
	두호주공1차아파트주택재건축정비사업 중 석면해체제거작업(1차)	
	현장 소재지	
	경상북도 포항시 북구 두호로 66 두호주공아파트 1차	
	석면해체·제거작업 신고번호	업자명(상호)
	포항-20170072 (1차)	(주)삼오공영개발
전화번호	대표자	
031-457-2703	박래식	

2. 측정기간 - 2017년 04월 20일( 1일간 )

## 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
위진형	대기환경기사	04202072176X	측정자
최인준	대기환경기사	06201074059W	분석자

## 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
- 별첨 1 -				

## 5. 측정 위치도(측정 장소)



2017 년 04월 20일

주식회사 메트로리사이클링



(주)삼오공영개발 귀하

-별첨1 -

04월 20일

시료번호	측정위치	측정시간(min)	유량(l/min)	측정농도 (개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
A-1	부지경계1	240	10.3	0.0024	미만
A-2	부지경계2	240	10.2	0.0021	미만
A-3	부지경계3	240	10.3	0.0022	미만
A-4	부지경계4	240	10.3	0.0021	미만
A-5	거주자주거지역1	120	10.2	0.0032	미만
A-6	거주자주거지역2	120	10.3	0.0030	미만
A-7	거주자주거지역3	120	10.4	0.0031	미만
A-8	거주자주거지역4	120	10.3	0.0034	미만
A-9	작업장주변실외	120	10.2	0.0028	미만
A-10	실외위생설비	40	10.2	검출한계미만	미만
A-11	폐기물상차1	40	10.3	검출한계미만	미만
A-12	폐기물상차2	40	10.2	검출한계미만	미만
A-13	폐기물보관1	40	10.3	검출한계미만	미만
A-14	폐기물보관2	40	10.3	검출한계미만	미만
A-15	폐기물보관3	40	10.2	검출한계미만	미만
A-16	폐기물보관4	40	10.3	검출한계미만	미만

LOD : 7 f/mm<sup>3</sup>

석면배출허용기준 : 0.01 f/cc


분석방법 : 실내공기질공정시험기준(ES 02303.1) 위상차현미경법, NIOSH7400 Method 위상차현미경법

본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며 본사의 허가 없이 복사, 재발행 될 수 없음.

별도 통보가 없는한 시료는 7일 이내 폐기됨.

04월 20일


# 두호주공 1차아파트 단지도

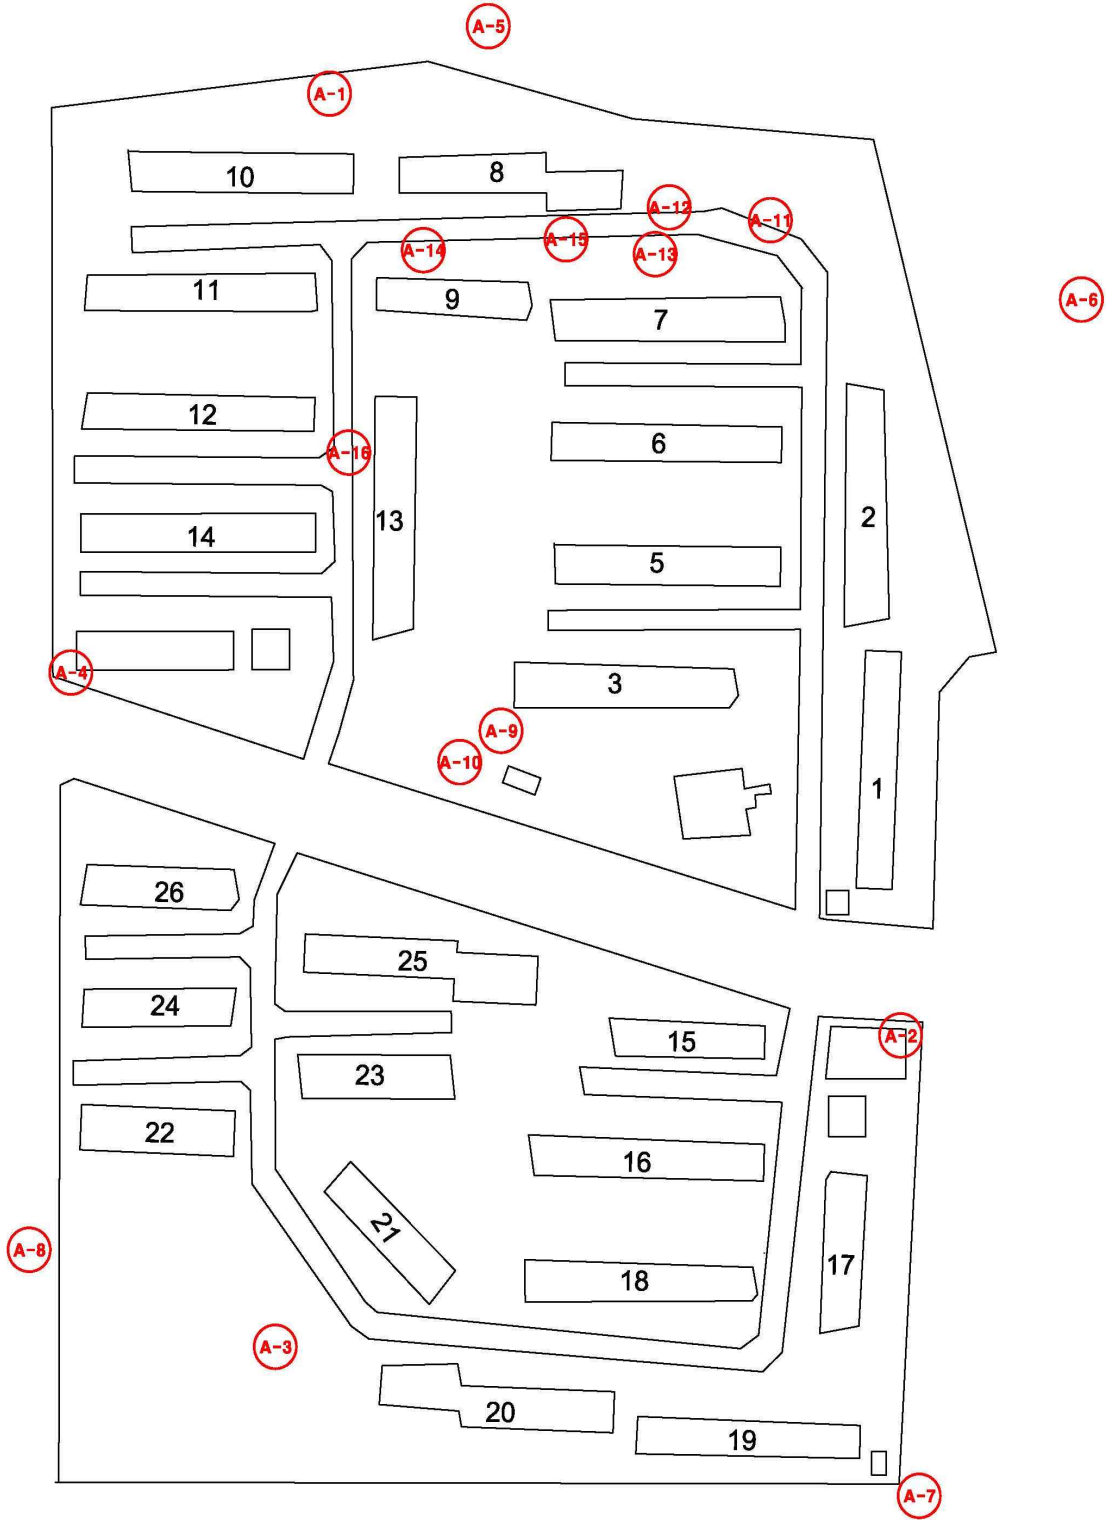

측정 사진  
04월 20일



A-1 부지경계1

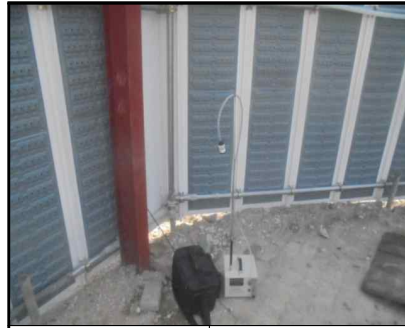


A-2 부지경계2



A-3 부지경계3



A-4 부지경계4

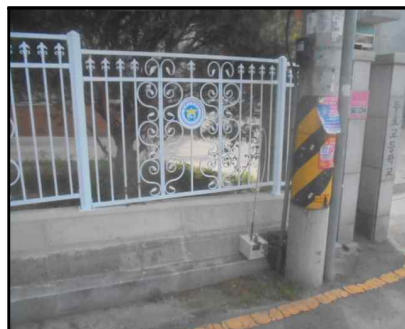

A-5 거주자주거지역1



A-6 거주자주거지역2



A-7 거주자주거지역3



A-8 거주자주거지역4



A-9 작업장주변실외



A-10 실외위생설비



A-11 폐기물상차1



A-12 폐기물상차2



A-13

폐기물보관1



A-14

폐기물보관2



A-15

폐기물보관3



A-16

폐기물보관4

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사메트로리사이클링	
소재지	(04169) 서울특별시 마포구 새창로 40 (도화동, 보광빌딩) 2층()	
대표자성명	이영태	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대 행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대 행(지정) 지 역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2017. 4. 17

서울지방고용노동청장

